



Buenos Aires, Olivos 09 de Enero de 2020

Estimado Cliente

A todos los usuarios de WeatherlinkIP, solicitamos URGENTE hacer **ACTUALIZACIÓN del FIRMWARE**

En el día de AYER, han recibido un mail de Davis Instruments (USA) por el tema que aquí detallamos, en donde deben instalar en su registrador de datos WeatherLinkIP la actualización lo antes posible.

Davis Instruments, ha descubierto que a partir del 1 de enero de 2020, en algunos casos, los WeatherlinkIP, no pueden sincronizar su fecha / hora con los servidores de Davis Instruments y le impidió enviar registros de archivo a Weatherlink.com. Este problema afecta solo a los sistemas WeatherLinkIP.

Esta **actualización de firmware** elimina ese comportamiento, por lo tanto, **es importante que Usted instale esta actualización** antes de que se desborde la memoria del registrador de datos, lo que podría causar la pérdida de registros de archivos antiguos.

Es por eso que Mercobras SA, por indicación de Davis Instruments, **les hace llegar el paso a paso** para la **ACTUALIZACIÓN del FIRMWARE**

Esta actualización se debe aplicar a todos los que usan un datalogger WeatherLinkIP (parte N°6555) con su estación meteorológica Davis (que es SU caso).

Esta actualización de firmware lo solucionará y garantizará que el reloj de su estación meteorológica se mantenga preciso y sincronizado.

Instrucciones de instalación:

- Descargue la actualización del firmware "WLIP_Updater_155.exe" desde AQUÍ.
https://www.davisinstruments.com/support/weather/download/WLIP_Updater_115.exe
- Ejecute WLIP_Updater_155.exe.
- Haga clic en <Find> hasta que aparezca su DID de registradores de datos IP. (Tanto el WeatherLink IP como la Computadora que ejecuta este programa de actualización, deberán estar en la misma **RED**)



- Haga clic en <Start> y espere a que actualice completamente el firmware en su registrador de datos WeatherLinkIP.
- Una vez que el firmware esté completo, debe detenerse y esperar a que sus registros de archivo se pongan al día y estén completamente actualizados. Esto puede tomar hasta 60 minutos.

Esta **ACTUALIZACIÓN del FIRMWARE**, también se puede encontrar en la sección de Soporte de www.davisinstruments.com

Gentileza de Mercobras S.A., Olivos, 09 de enero de 2020